
Service info ScaleUnit

Wanneer een koe op de vloer van de ScaleUnit springt, kan het voorkomen dat de weegtransmitter het nulpunt niet meer correct detecteert. Volg onderstaande stappen om de weegtransmitter terug te zetten naar 0 kg.


Tip: houdt de C knop 3 seconden ingedrukt om te herstarten.



1 Trek de tweepolige connector uit de weegtransmitter en plaats deze na 2 seconden weer terug.

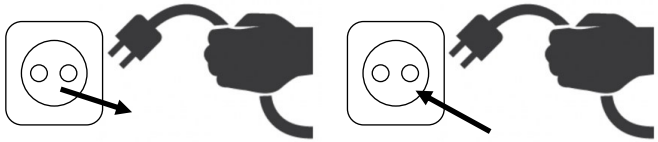

005-193-000
weight transmitter - Gewichtstransmitter - transmetteur de poids

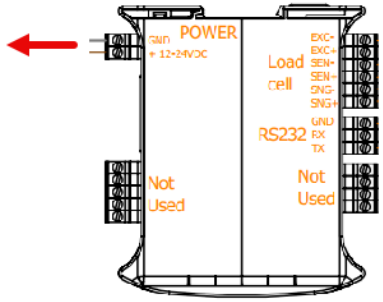

2 Druk tijdens het opstarten op T om het menu te openen.


3 Het menu ziet er als volgt uit.
Ga met de pijltjestoets naar “SEtuP” → Enter.
Kies “ConFIG” → Enter → “0.CALib” → Enter en bevestig met “SURE?”.
Wacht tot het nulpunt is geregistreerd.
Druk daarna meerdere keren op de C-knop tot “SAVE?” verschijnt en druk op Enter.

2



Weegtransmitter uitleg



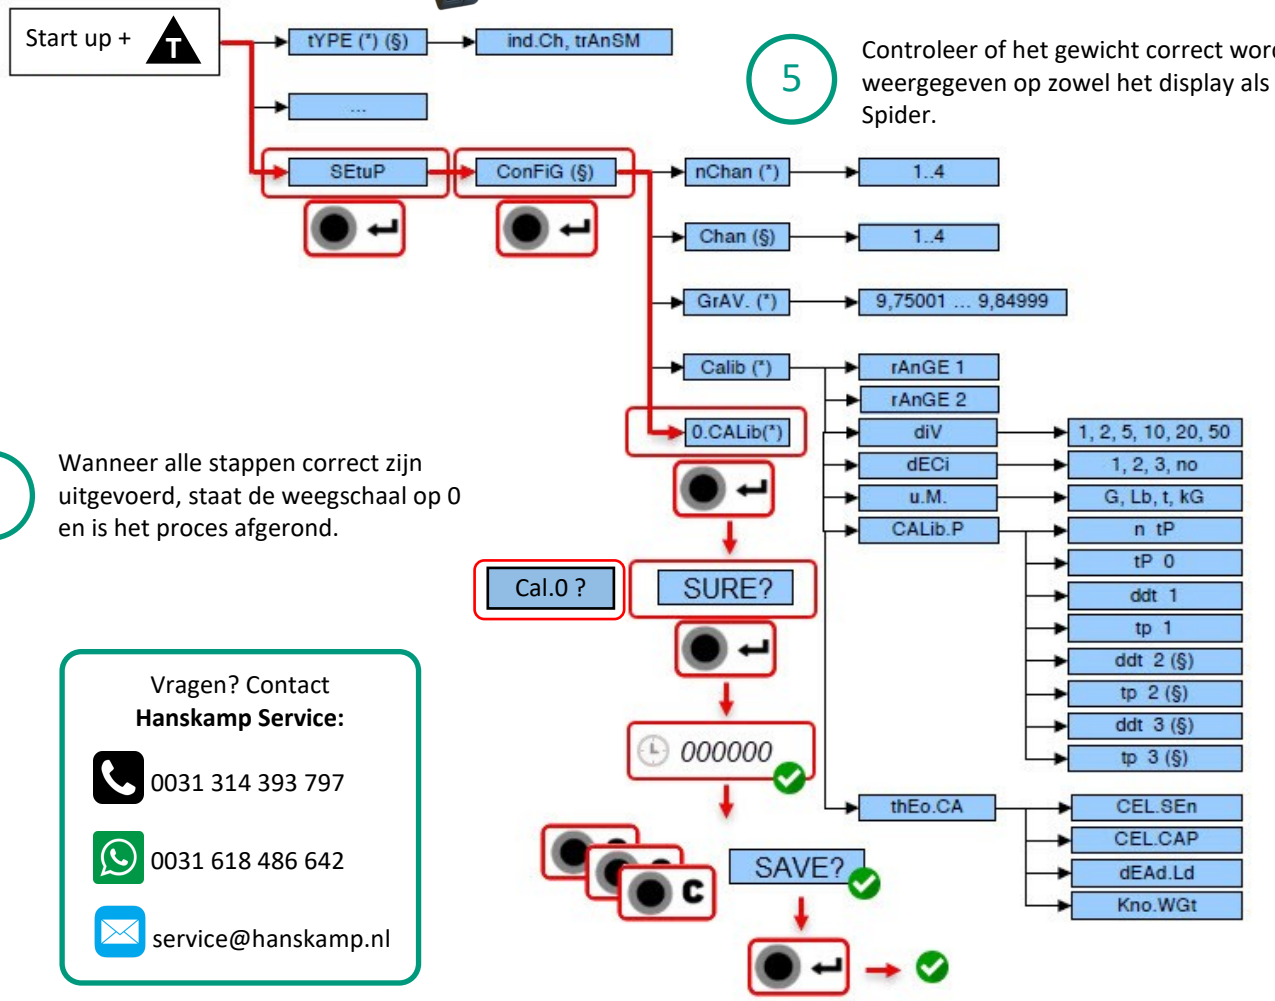

5 Controleer of het gewicht correct wordt weergegeven op zowel het display als in Spider.

4 Wanneer alle stappen correct zijn uitgevoerd, staat de weegschaal op 0 en is het proces afgerond.

Vragen? Contact
Hanskamp Service:

0031 314 393 797

0031 618 486 642

service@hanskamp.nl